




## GREISINGER Druck-Handmessgeräte für wechselbare Sensoren

### Passende Sensoren:

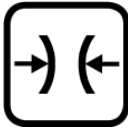

|                                | GMH 3156   | GMH 3151                                 | GMH 3111   |
|--------------------------------|--|--|------------|
| Kanalzahl                      | 2  | 1  | 1          |
| Verwendbare Fühler             | Wechselfühler GMSD für versch. Druckbereiche   |  |            |
| Einheiten                      | je nach Messbereichs-Auswahl:<br>mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH <sub>2</sub> O |  |            |
| Messfrequenz                   | 4/s, >1000/s   | 4/s, >1000/s                             | 4/s        |
| Ser. Schnittstelle             | X  | X  | X          |
| Analogausgang                  | X  | X  | -          |
| Alarm                          | X  | X  | -          |
| Logger                         | X  | X  | -          |
| Stromverbrauch<br>(ein Sensor) | ca. 0,9 mA (4/s)<br>ca. 4,2 mA (>1000/s)   | ca. 0,8 mA (4/s)<br>ca. 3,8 mA (>1000/s) | ca. 0,6 mA |
| Auto-Power-Off                 | X  | X  | X          |
| Justage                        | Nullpunkt / Steigung   |  |            |

| Standardsensoren GMSD  | Edelstahlausführung GMSD..E  |
|--|--|
| Luft, bzw. nicht korrosive /<br>ionisierende Gase, nicht für<br>Wasser | Luft und aggressive Gase;<br>aggressive Flüssigkeiten;<br>Wasser   |
| Bereiche rel.:<br>von -1,999 ... 2,500 mbar<br>bis -1,00 ... 10,00 bar | Bereiche rel.:<br>von 0,0 ... 350,0 mbar<br>bis 0,00 ... 35,00 bar |
| Bereiche abs.:<br>von 0 ... 1300 mbar<br>bis 0,00 ... 7,00 bar         | Bereiche abs.:<br>von 0 ... 1000 mbar<br>bis 0,0 ... 400,0 bar     |